



BLITZ-KERNER

Appareil pour anesthésier les animaux


Cartouches Jopp turbocut calibre 9 x 17 mm

Certifié PTB 3-69

Avec marquage CE



Des prix avantageux pour : l'appareil * les cartouches * les pièces de rechange
Grande durée de vie * Facile à utiliser

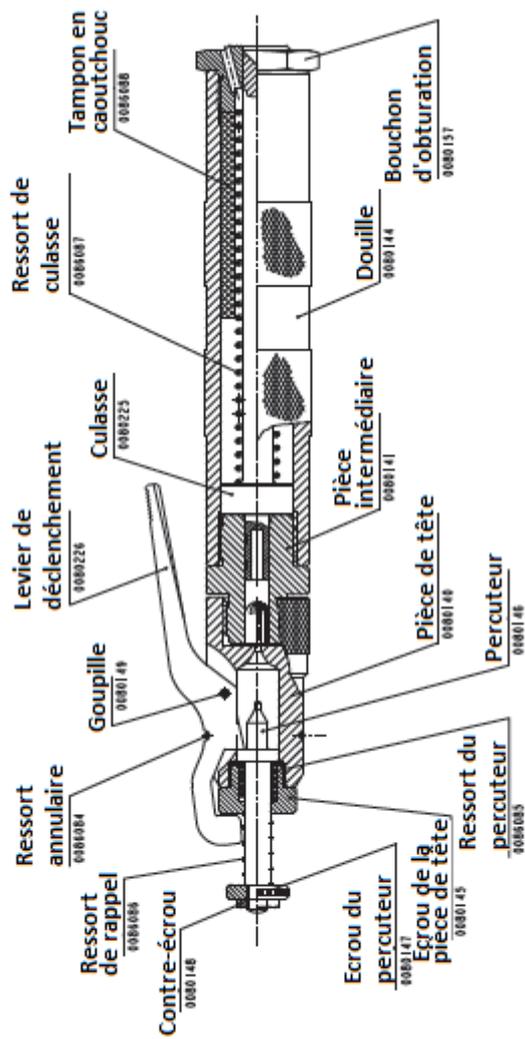

Pistolet perceuteur Blitz Kerner



Veillez impérativement lire le mode d'emploi original en allemand **avant** la mise en service.

Conservez **toujours** ce mode d'emploi à proximité de l'appareil.

Donnez ce mode d'emploi avec l'appareil en cas de transmission à une autre personne.

La traduction dans différentes langues du mode d'emploi d'origine est disponible sur notre site Internet www.schussapparate.de.

Pièces du Blitz Kerner

N° d'art.	Pièce
0080148	Contre-écrou
0080147	Écrou du perceuteur
0086086	Ressort de rappel
0080145	Écrou de la pièce de tête
0086085	Ressort du perceuteur
0086084	Ressort annulaire
0080146	Écrou
0080140	Pièce de tête
0080149	Goupille
0080226	Levier de déclenchement
0080141	Pièce intermédiaire
0080225	Culasse
0086087	Ressort de culasse
0080144	Douille
0086088	Tapon en caoutchouc
0080157	Bouchon d'obturation

Table des matières

1.	Remarques générales
2.	Description
3.	Cartouches
4.	Accessoires et pièces d'usure
5.	Données techniques
6.	Consignes de sécurité
7.	Mise en service
8.	Utilisation de l'appareil
9.	Maintenance et entretien
10.	Dépannage
11.	Prescriptions des autorités publiques en matière de sécurité
12.	Spécifications de contrôle
13.	Élimination
14.	Garantie du fabricant
15.	Déclaration de conformité CE

1. Remarques générales

Les termes de signalisation et leur signification

AVERTISSEMENT : pour signaler une situation potentiellement dangereuse, qui risque de provoquer des blessures corporelles graves ou un décès.

PRUDENCE : pour signaler une situation potentiellement dangereuse, qui risque de provoquer des blessures corporelles légères ou des dommages matériels.

1.1 Pictogrammes

			
Attention	Surface chaude	Porter des protections auditives	Respecter le mode d'emploi

Dans le texte du présent mode d'emploi, le terme « l'appareil » désigne toujours et exclusivement le pistolet percuteur Blitz Kerner PTB 3-69.

1.2 Emplacement des éléments d'identification sur l'appareil.

Pièce de tête : fabricant, année de production, numéro de livraison, PTB 3-69.

Douille : numéro de livraison, nom du produit, fabricant, type de munition.

1.3 Veuillez reporter les indications suivantes dans votre mode d'emploi et, en cas de question ou de réalisation d'essais supplémentaires, référez-vous **systématiquement** à ces indications :

Année de production :

Numéro de livraison :

2. Description

Le pistolet percuteur Blitz Kerner doit être utilisé exclusivement pour anesthésier des animaux d'abattage. La directive 1099/2009 relative à la protection animale de l'UE et les prescriptions légales nationales applicables doivent être respectées par l'utilisateur.

L'appareil est soumis à la directive 2006/42/CE (directive relative aux machines) Annexe 1, section 2.2.2 « Appareils portatifs de fixation et autres machines à choc ».

L'appareil doit être stocké de façon à être protégé contre les mises en service et les utilisations non autorisées.

La culasse est projetée une fois le propulseur amorcé dans le logement à cartouches (percussion centrale), s'échappe de la douille sur une longueur définie, est ramenée dans le logement et reste dans l'appareil.

Les charges utilisées sont exclusivement des cartouches à percussion centrale de calibre 9 x 17. Pour une utilisation sécurisée de cet appareil, les cartouches **doivent** respecter les exigences des contrôles de certification C.I.P correspondants. Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser des cartouches turbocut ou des produits d'une qualité équivalente.

Fonctionnement du pistolet percuteur

L'énergie des cartouches est transmise à la culasse et projette celle-ci de façon à ce qu'elle pénètre dans le cerveau de l'animal à travers la calotte crânienne. Le ressort de culasse et le tampon en caoutchouc freinent la culasse et la replace dans l'appareil. Pour obtenir un effet optimal et préserver l'appareil, l'énergie des cartouches (voir Cartouches) est adaptée en fonction de l'animal.

3. Cartouches

L'appareil est conçu spécialement pour les cartouches à percussion centrale (repliées et scellées de façon étanche, calibre 9 x 17), seules ces cartouches doivent être utilisées.

Les cartouches sont disponibles dans différentes puissances de charge pour les différents types d'animaux d'abattage. Il est important d'accorder une attention particulière au choix des cartouches en fonction du type et de la taille de l'animal. Le choix de la bonne puissance pour chaque animal d'abattage garantit une anesthésie correcte et contribue à réduire l'usure du ressort de culasse et du tampon en caoutchouc. L'impression, la couleur de l'étiquette et la couleur des amorces indiquent la puissance de charge des cartouches.

Vert : charge faible
pour les porcs et les petits animaux (veaux, brebis)

Jaune : charge moyenne
pour les vaches, les chevaux et les bœufs légers

Bleu : charge élevée
pour les bœufs lourds et les taureaux

Rouge : charge très élevée
pour les animaux les plus lourds

Le bon fonctionnement de l'appareil est garanti dans le cadre de l'utilisation des cartouches certifiées et fournies par nos soins. Commandez des cartouches supplémentaires chez votre revendeur spécialisé ou chez

Turbocut Jopp GmbH, Donsenhaus 4, D 97616 Bad Neustadt.

Les cartouches doivent être stockées de façon à les protéger contre les utilisations non autorisées.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.schussapparate.de

4. Accessoires et pièces d'usure

Cartouches

Numéro d'art.	Désignation
72002	Cartouches vertes (charge faible)
72001	Cartouches jaunes (charge moyenne)
72004	Cartouches bleues (charge élevée)
72003	Cartouches rouges (charge très élevée)

Kit

Numéro d'art.	Désignation
80221	Culasse complète
80228	Kit de pièces d'usure
80229	Kit de leviers
80230	Kit de ressorts
80231	Kit de nettoyage

Pièces individuelles

80141	Pièce intermédiaire
80157	Bouchon d'obturation
80145	Écrou de la pièce de tête
80225	Culasse

5. Données techniques

Blitz Kerner

Poids	2,25 kg
Longueur de l'appareil	33 cm
Diamètre de la douille	40 mm
Fréquence maximum de tir	17 tirs / heure
Cartouches	9 x 17 mm
Percussion centrale	
Réglage de la puissance	4 puissances de cartouche

Processus de mesure des émissions acoustiques pour les appareils d'entraînement – processus de catégorie de précision 2. Version allemande EN 12549:1999+A1:2008 ; cartouche rouge (460 mg de poudre de charge).

Pression acoustique sur la surface de mesure	98 db(A)
Pression acoustique d'émission sur le lieu de travail (17 tirs/heure max.)	82 db(A)
Niveau de puissance acoustique	111 db(A)
Niveau de pression acoustique	139 db(C)

Mesure des vibrations avec la cartouche rouge (460 mg de poudre de charge)

Selon les normes DIN EN ISO 5349-1, 20643 et DIN ISO/TS 15964 et 8662-11

La valeur totale de vibration à une fréquence 17 tirs/heure ne dépasse pas les 2,5 m/s².

6. Consignes de sécurité

6.1 Remarques élémentaires concernant la sécurité

En plus des consignes de sécurité dans les différents chapitres du présent mode d'emploi, les dispositions suivantes doivent être respectées en permanence.

6.2 Utilisation conforme

L'appareil a été conçu **exclusivement** pour anesthésier des animaux d'abattage.

Si la cartouche ne se déclenche pas, attendez 30 secondes avant de décharger.

6.3 Utilisation inappropriée



Aucune modification ne doit être apportée à l'appareil.

Utilisez uniquement des pièces de rechange turbocut d'origine.

Utilisez uniquement des cartouches d'origine ou des cartouches d'une qualité équivalente.

Respectez les indications concernant l'utilisation, l'entretien et la maintenance mentionnées dans le mode d'emploi.

Ne pointez jamais l'appareil vers vous ou d'autres personnes.

Ne pressez pas l'appareil contre votre main ou d'autres parties de votre corps.

Évitez impérativement les tirs à bout portant.

6.4 Avancée technologique

L'appareil a été conçu selon les dernières avancées technologiques actuelles.

L'utilisation de l'appareil comporte des risques, en cas d'utilisation inappropriée par des personnes non qualifiées ou d'utilisation non conforme.

6.5 Mise en place appropriée



Veillez à ce que le lieu d'utilisation soit correctement éclairé (respecter les directives locales relatives au travail).

L'appareil ne doit être utilisé que de façon manuelle.

Veillez à ce que l'appareil tienne en place et vérifiez en permanence qu'il est bien en équilibre.

Évitez d'adopter une posture anormale.

Éloignez les autres personnes de la zone d'action.

Maintenez l'appareil au sec, propre et exempt d'huile et de graisse.

6.6 Mise en danger générale liée à l'appareil



L'appareil ne doit être utilisée que de façon conforme et uniquement s'il est en parfait état.

Ne laissez pas un appareil chargé sans surveillance.

Déchargez systématiquement l'appareil avant les opérations de nettoyage et d'entretien ainsi que pour le stockage.

Les cartouches non utilisées et les appareils qui ne sont pas en cours d'utilisation doivent être stockés de façon à être protégés de l'humidité et de la chaleur excessive.

L'appareil et les cartouches doivent être stockés de façon à être protégés contre une mise en service et une utilisation non autorisées.

6.7 Risque thermique



Ne dépassez pas la fréquence de tir maximum indiquée (nombre de tirs par heure).

Ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est chaud.

6.8 Exigences concernant l'utilisateur

L'appareil est destiné aux utilisateurs professionnels.

L'appareil doit être utilisé et nettoyé exclusivement par des membres du personnel autorisés et formés.

Restez concentrés lorsque vous travaillez. Procédez de façon réfléchie et n'utilisez pas l'appareil si vous êtes déconcentrés ou distraits. Interrompez le processus de travail si vous êtes mal à l'aise.

Observez attentivement l'animal et attendez-vous à ce qu'il s'agite et se débatte.

6.9 Équipement de protection personnelle



L'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité doivent porter des protections auditives adaptées pendant l'utilisation de l'appareil.

7. Mise en service

Inspectez l'appareil (avant et après chaque utilisation).

Vérifiez qu'aucune cartouche ne se trouve dans le logement à cartouches.

Vérifiez la position de la culasse. Pour ce faire maintenez l'appareil à la verticale avec l'ouverture d'insertion tournée vers le bas. La culasse doit être située à au moins 4 mm de la douille et y rester de façon indépendante (voir la section Dépannage).

Vérifiez le degré d'usure du tampon en caoutchouc et du ressort de culasse.

8. Utilisation de l'appareil



Lisez impérativement l'intégralité du mode d'emploi avant la mise en service.



Utilisez des protections auditives (pour l'opérateur et les personnes aux environs). Les bruits trop forts peuvent endommager l'ouïe. La culasse est propulsée par l'activation du levier de déclenchement.



**Ne pointez jamais l'appareil vers vous-même ou d'autres personnes.
Faites attention aux mouvements de l'animal.**

8.1 Chargement

Pour les instructions suivantes, veuillez tenir compte du dessin en page 2.

Dévissez la pièce de tête (80140), placez la cartouche (calibre 9 x 17 à percussion centrale) avec l'amorce vers le haut dans la pièce intermédiaire (chambre de mise à feu 80141).

Vissez solidement la pièce de tête (80140) vers la droite. Veillez à ce que le ressort annulaire (86086) ne soit pas tordu. L'ouverture du ressort annulaire doit être placée contre le levier de déclenchement (80226).

8.2 Armer

Dégagez le percuteur (80146) de l'écrou du percuteur (80147) jusqu'à ce que le levier de déclenchement (80226) se bloque de façon audible. **L'appareil est prêt à tirer.**



Pendant que vous chargez la cartouche et que vous armez le percuteur (80146), tenez l'appareil de façon à ce qu'il ne soit pas pointé vers des personnes ou vers votre propre corps.

L'armement du percuteur (80146) doit être effectué immédiatement après l'amorçage.

L'appareil ne doit pas être tenu par l'ouverture. Ne jamais maintenir l'extrémité inférieure de l'appareil (par laquelle la culasse s'échappe) contre votre corps par principe, même dans le cadre de la recherche de dysfonctionnements éventuels (voir la section Dépannage).

Les pistolets chargés doivent être déchargés s'ils n'ont pas été déclenchés immédiatement.

8.3 Tirer

Pour tirer, l'appareil doit être saisi fermement avec la main assurant le guidage et être positionné sur le crâne de l'animal avec le bouchon d'obturation (80142). Enfoncez entièrement le levier de déclenchement (80226) d'une pression de l'index, afin que le tir soit déclenché.

Les figures 1 à 6 sur les pages 12 et 13 indiquent les emplacements sur lesquels le pistolet percuteur doit être appliqué selon le type d'animal.

L'appareil doit être placé sur l'endroit le plus mince de la calotte crânienne, aussi perpendiculaire que possible. Il ne doit pas être incliné pendant le tir, faute de quoi la culasse (80225) risque de se coincer dans l'os crânien et ne pas pouvoir être extraite du ressort de culasse (86087).



Évitez impérativement les tirs à bout portant

Effectuez des tirs de test uniquement contre des supports en bois suffisamment épais et bien fixés.

En cas de dysfonctionnement des munitions, le mécanisme de déclenchement doit être activé à nouveau après trente secondes environ. En cas d'absence d'amorçage, dévissez la pièce de tête (80140) et retirez avec précaution les munitions.



Le percuteur (880146) ne doit pas être armé.



Contrôle du percuteur (80146) : lorsque la pièce de tête (80140) est dévissée, veillez à ce que le percuteur ne sorte pas de la pièce de tête (80140), car cela risquerait de provoquer un amorçage prématuré lors du dévissage. Remplacer le ressort du percuteur (86085) et le ressort de rappel (86086) si nécessaire. Les deux éléments doivent être remplacés en même temps, sous la forme du kit de ressorts (80230).



Les opérations de maintenance ne doivent être effectuées que par le fabricant ou un responsable désigné par ce dernier, à moins que l'utilisateur n'utilise que des pièces de rechange spécifiées par le fabricant dans le cadre de ses opérations de maintenance (voir section 4. Accessoires et pièces d'usure).

8.4 Retrait de la douille des cartouches

Une fois la pièce de tête (80140) dévissée, la douille des cartouches doit être retirée avec le doigt. Si la douille des cartouches est coincée, celle-ci peut être retirée à l'aide du dispositif d'extraction qui se trouve à l'extrémité du levier de déclenchement (80226), en insérant cette dernière dans la rainure du logement à cartouches (pièce intermédiaire 80141). Le logement à cartouches doit ensuite être nettoyé immédiatement à l'aide de la petite brosse.

Fig. 1

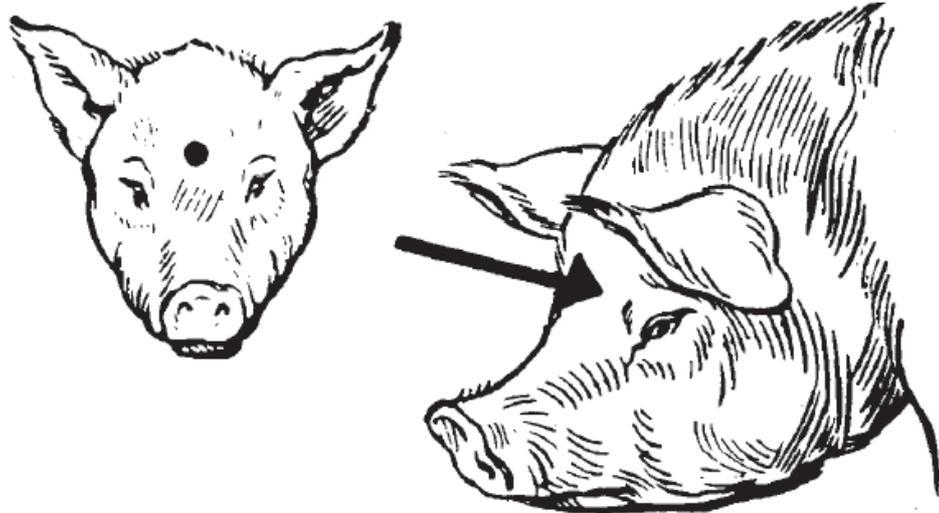


Fig. 2

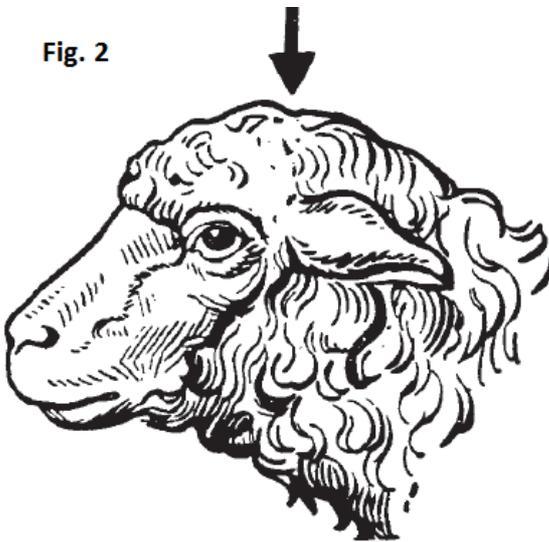


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5


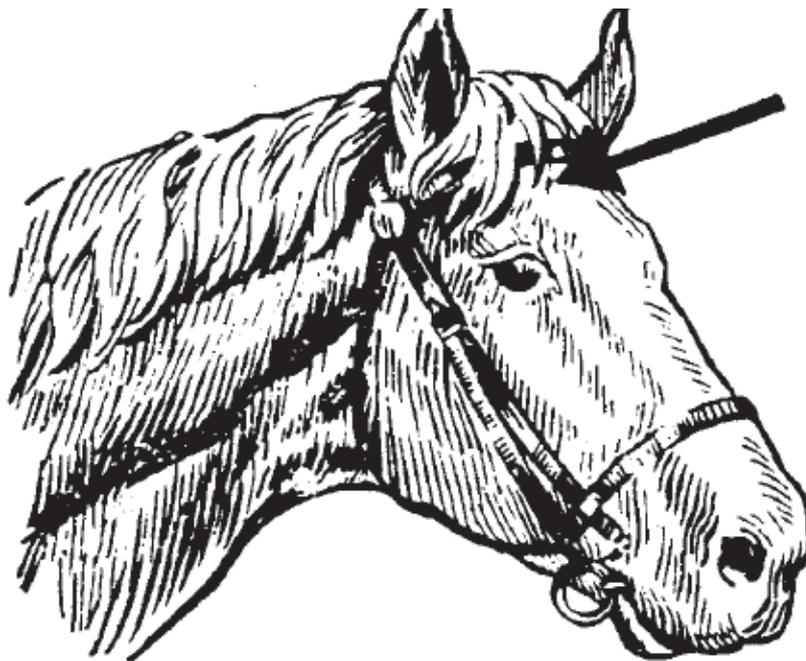


Fig. 6

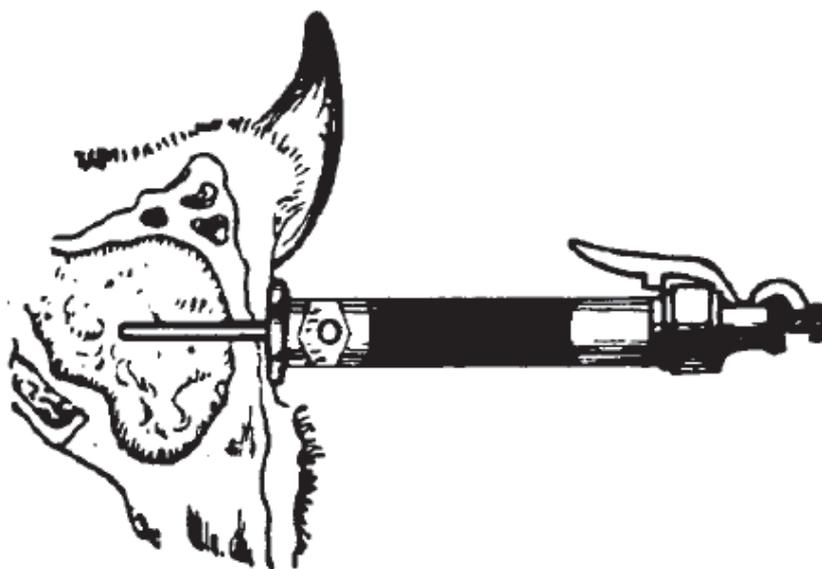

La fig. 6 montre la culasse qui a pénétré dans la boîte crânienne.

9. Maintenance et entretien

Le pistolet percuteur doit être nettoyé avec soin quotidiennement afin d'éviter les résidus de poudre et les traces de rouille. Cela peut entraîner des dysfonctionnements et des dommages dans certaines conditions. Pour toutes les opérations de nettoyage, respecter les directives correspondantes concernant les substances dangereuses en ce qui concerne l'identification et la documentation des produits utilisés.

Procédure (voir le schéma en coupe en page 2)

Dévissez la pièce de tête (80140) lorsque l'appareil n'est pas chargé.

Dévissez le bouchon d'obturation (80157).

Retirez le ressort de culasse (86087), le tampon en caoutchouc (86088) et la culasse (80225).

À l'aide des brosses fournies, qui doivent être fixées sur le tampon de nettoyage, nettoyez avec soin la paroi intérieure de la douille, la culasse (80225), le trou de la pièce intermédiaire (chambre de mise à feu 80141), l'extérieur du pistolet percuteur et également les autres pièces. Essuyez éventuellement au préalable les traces de rouille et les salissures avec de l'huile (Ballistol par exemple).

Une fois les pièces sèches, lubrifiez les légèrement avec de l'huile de machine. Veillez à ne pas mettre d'huile sur le tampon en caoutchouc (86088). Vérifiez l'absence de fissures sur toute la longueur du tampon en caoutchouc et du ressort de culasse. Remettez la culasse (80225), le tampon en caoutchouc (86088) et le ressort de culasse (86087) dans cet ordre et vissez le bouchon d'obturation (80157).

Il est recommandé d'essuyer la pièce de tête (80140) non démontée avec de l'huile (Ballistol par exemple) puis de la lubrifier légèrement.

Vérifiez le bon fonctionnement du pistolet percuteur en insérant le tampon de nettoyage fourni (sans brosse) à la place d'une cartouche dans la pièce intermédiaire (chambre de mise à feu 80141) et projetez la culasse (80225) contre la pression du ressort (86087). La culasse (80225) doit alors sortir par l'extrémité inférieure du pistolet percuteur et revenir à nouveau entièrement une fois la pression relâchée (sur le tampon de nettoyage).

10. Dépannage

➤ La cartouche ne s'amorce pas

Dans ce cas, la culasse peut être déformée ou l'extrémité de la culasse peut être endommagée. Il est alors nécessaire de remplacer la pièce.

Le mouvement de la culasse peut être entravé par les salissures. Il est alors nécessaire de procéder au nettoyage.

Le problème le plus fréquent concerne cependant les cartouches. L'humidité peut entraîner un arrêt total ou une réduction conséquente des performances. Contrôlez l'absence de rouille sur les cartouches, vérifiez l'impression de l'extrémité de la culasse sur l'amorçe. Utiliser des cartouches adaptées.

➤ **La culasse ne transperce pas assez en profondeur**

Il est nécessaire de vérifier si la puissance de charge de la cartouche choisie est adaptée ou si l'appareil est fortement encrassé à l'intérieur. Dans le dernier cas, nettoyez l'appareil en profondeur. La culasse doit pouvoir être déplacée légèrement d'avant en arrière une fois le ressort de culasse et le tampon en caoutchouc retirés.

Maintenir le pistolet percuteur à la verticale avec l'ouverture de retrait vers le bas, la culasse doit être insérée d'environ 4 mm à l'intérieur de la douille. Si elle va jusqu'au bord de l'ouverture de retrait ou si elle sort déjà, le tampon en caoutchouc et le ressort de culasse doivent être remplacés immédiatement (kit de pièces d'usure 80228).

Un mouvement brusque de l'animal ou une mauvaise fixation de l'appareil sur la tête peut avoir provoqué une erreur de tir.

➤ **La culasse ne revient pas en arrière**

Le pistolet percuteur a été dévié pendant le tir, de sorte que la culasse s'est bloquée dans le crâne. Le ressort de culasse et le tampon en caoutchouc sont peut-être usés. Remplacer les deux pièces (kit de pièces d'usure 80228).

➤ **Le ressort de culasse et le tampon en caoutchouc s'usent de façon prématurée**

L'utilisation de cartouches plus puissantes que ce qui a été prescrit est la cause la plus fréquente de ce problème. Cela peut également être lié à l'utilisation de munitions non adaptées.

➤ **Le levier de déclenchement ne peut plus être actionné**

Le mécanisme de déclenchement est défectueux ou le levier de déclenchement est déformé. Renvoyez immédiatement l'appareil pour une vérification. Le ressort annulaire s'est tordu. L'ouverture du ressort annulaire doit toujours être située contre le levier de déclenchement. Placez le ressort annulaire dans cette position à l'aide d'un tournevis.

11. Prescriptions des autorités publiques en matière de sécurité

Dans le cadre de l'utilisation du pistolet percuteur Blitz Kerner, la directive relative à la prévention des accidents « Travailler avec des pistolets percuteurs » (BGV D 9) de l'assurance professionnelle compétente dans sa version actuelle doit être prise en compte et respectée scrupuleusement.

Le pistolet percuteur Blitz Kerner doit être utilisé exclusivement pour anesthésier des animaux d'abattage. Il doit être utilisé uniquement par des personnes formées à la manipulation, à l'utilisation et aux directives relatives à la prévention des accidents pour les pistolets percuteurs. L'appareil ainsi que les cartouches doivent être conservés de façon à être protégés contre une mise en service non autorisée.

Aucune modification ne doit être apportée au pistolet percuteur.

12. Spécifications de contrôle

L'opérateur d'un pistolet percuteur doit présenter l'appareil au fabricant ou à son représentant habilité après 2 ans d'exploitation de l'appareil ou immédiatement en cas de dysfonctionnement important, conformément à la directive sur la sécurité du travail. Le délai avant les premiers nouveaux essais commence à partir de la date de livraison du pistolet percuteur à l'opérateur. La date de début doit être documentée par un certificat (certificat d'acquisition), fourni par le fabricant ou le fournisseur du pistolet percuteur lors de la remise du produit à l'opérateur.

13. Élimination

Le pistolet percuteur Blitz Kerner de l'entreprise turbocut Jopp GmbH est fabriqué en grande partie à l'aide de matériaux réutilisables. La condition préalable à cette réutilisation est une séparation appropriée des matières. Si vous souhaitez procéder à une séparation des matières, démontez l'appareil dans la mesure du possible sans outil spécifique.

Séparation des composants individuels

Composant	Matière principale	Valorisation
Tampon en caoutchouc	Élastomère	Déchets ménagers
Poignée du levier de déclenchement	Plastique	Recyclage du plastique
Tous les autres composants	Acier	Métaux usés

14. Garantie du fabricant du Blitz Kerner

L'entreprise turbocut Jopp GmbH garantit que le pistolet percuteur ne présente pas de défauts matériels, ni de défauts de fabrication. Cette garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé, manipulé, entretenu et nettoyé conformément au mode d'emploi du Blitz Kerner et que son intégrité technique soit garantie. Cela signifie que seuls des consommables, des accessoires et des pièces de rechange d'origine ou d'autres produits de qualité équivalente ne soient utilisés avec le pistolet percuteur.

Cette garantie comprend la réparation gratuite ou le remplacement gratuit des pièces défectueuses pendant toute la durée de vie de l'appareil. Les pièces qui subissent une usure normale, comme le tampon en caoutchouc et le ressort de culasse par exemple, ne sont pas couvertes par cette garantie.

Toutes les autres réclamations sont exclues, sauf dispositions légales nationales contraires. Plus particulièrement, l'entreprise turbocut Jopp GmbH n'assume aucune responsabilité pour les défauts directs ou indirects ou pour les dommages causés par des défauts, ainsi que pour la perte ou les frais liés à l'utilisation du pistolet percuteur pour un usage quelconque. Toute garantie tacite concernant l'utilisation ou l'adaptation à une fin quelconque est explicitement exclue.

Pour les réparations ou le remplacement de pièces, le pistolet percuteur et/ou les pièces concernées doivent être envoyés immédiatement au fabricant ou à son représentant habilité une fois le défaut détecté.

La présente garantie couvre l'ensemble des obligations de garantie liées au pistolet percuteur Blitz Kerner du côté de turbocut Jopp GmbH et remplace toutes les déclarations précédentes ou simultanées, ainsi que les accords écrits ou oraux concernant les garanties.

Contrôle de certification CIP

Le pistolet percuteur Blitz Kerner de l'entreprise turbocut Jopp GmbH est certifié et testé. De ce fait, l'appareil porte l'immatriculation du PTB de forme carrée avec le numéro de certification 3-69. Ainsi, turbocut Jopp garantit que chaque pistolet percuteur correspond bien au modèle certifié.

Les défauts inadmissibles détectés lors de l'utilisation de l'appareil doivent être signalés au responsable de l'autorité de certification (PTB) ainsi qu'au bureau de la commission internationale compétente (C.I.P.).

15. Conformité CE

Désignation	Pistolet à bétail
Modèle	Blitz
Année de fabrication	1990

Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit respecte les spécifications de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 concernant les machines (directive relative aux machines).

[Signature]

Signature Dr. Büchs
Associé gérant

Fabricant

Turbocut Jopp GmbH

Donsenhaus 4
D 97616 Bad Neustadt

Téléphone : + 49 (0) 9771 9105 366

Fax : + 49 (0) 9771 9105 368

Internet : www.schussapparate.de

E-mail : info@turbocut.de

Pistolet perceuteur Blitz Kerner

Calibre 9 x 17 mm

N° PTB 3-69

Remarque importante concernant le certificat d'acquisition

L'opérateur d'un pistolet perceuteur doit présenter l'appareil au fabricant ou à son représentant habilité après 2 ans d'exploitation de l'appareil ou immédiatement en cas de dysfonctionnement important, conformément à la directive sur la sécurité du travail.

Le délai avant les premiers nouveaux essais commence à partir de la date de livraison du pistolet perceuteur à l'opérateur. La date de début doit être documentée par un certificat (voir au dos), fourni par le fabricant ou le fournisseur du pistolet perceuteur lors de la remise du produit à l'opérateur.

Afin de ne pas manquer la date des premiers nouveaux essais, nous vous recommandons de conserver avec soin le présent certificat dans votre agenda.

Le mode d'emploi doit impérativement être respecté et doit être conservé à proximité du pistolet perceuteur pendant toute la durée d'utilisation de celui-ci.

Aucune modification ne doit être apportée au pistolet perceuteur.

Ne pointez jamais l'appareil vers vous ou d'autres personnes.

L'appareil et les cartouches doivent être stockés de façon à être protégés contre une mise en service et une utilisation non autorisées.

turbocut Jopp GmbH
Donsenhaug 4
D – 97616 Bad Neustadt

Téléphone : + 49 (0) 9771 9105 366
Fax : + 49 (0) 9771 9105 368

Internet : www.schussapparate.de

E-mail : info@turbocut.de

CERTIFICAT D'ACQUISITION

Pour justifier la date de début du délai conformément aux indications du fabricant.

Le pistolet percuteur turbocut Jopp Blitz Kerner

Numéro d'appareil _____

a été livré à _____

de l'entreprise _____

à _____

Numéro de reçu ou de facturation _____

Date des nouveaux essais de contrôle

Entreprise, Date, Signature